

整理No. 2018-31		労働災害状況調査表			
発生会社 事業所					
災害発生日時		2017年 4月13日(木) 17時30分 天候(晴れ) 温度(20℃)湿度(%)			
災害区分		不休災害		休業災害(休業: 日)	
被災者	部門	技術部門		雇用形態 (正社員)、派遣、契約、その他(パート)	
	年齢	27歳	性別: (男) 女	勤続年数 2年	経験年数 1年10ヶ月
	傷病名	挫傷			
	傷病部位	右手中指、薬指			
災害発生状況	<p>ラボでの自動塗装機による塗装作業時にチェーンコンベアがスイッチONの状態であったが停止した。復旧作業をしようとしてチェーンを手で引っ張った際に動き出し(コンベアのスイッチをOFFにするのを忘れていた)指が挟まれた。指が挟まれた時点で再度コンベアが停止し、指が抜けなくなった。災害当日はコンベアの調子が悪く、度々停止していた。</p>		<p>状況概略(写真orイラスト)</p>  <p>コンベアスイッチ</p> <p>ビニール手袋+布手袋+軍手3枚着用</p>		
	災害の型 ^{※1)}	5. はさまれ、巻込まれ		作業の形態: (定常)、非定常、その他()	
	起因物: 自動塗装機のコンベア			特記事項	
原因分類	1. 人的要因(man): コンベアのスイッチをOFFにしていなかった。また、自動塗装機の調子が悪いのに、修理せずに使用していた。				
	2. 物に関する要因(machine): 保護具は着用していたが、ケガの防止にはならなかった。				
	3. 環境要因(media): 巻込まれ防止のカバーがなく、簡単に手が出せる状態であった。				
	4. 管理的要因(management): チェーンコンベアが動作不良を起こすほど、清掃が不十分であった。				
対策	①技術部門の定期的な会合にて事例を周知				
	②標準清掃・定期清掃基準の作成				
	②簡単に清掃できる様にチェーンコンベアを改造				
	③チェーン駆動部へのカバー設置				
	④直接板を載せないようにフリーローラを設置				
対策分類 ^{※2)} : 1-4、2-4					

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)